


Особенности

- Автономная система осветительная на 360°
- Работает на светодиодах CREE XM-L2
- Ультра-высокая мощность до 22000 люмен
- Максимальная интенсивность потока 201,200 cd и расстояние до 897 метров
- Подходит для наружного освещения, строительной площадки, или других областей, требующих широкого освещения
- Технология Кристаллического покрытия в сочетании с «Precision Digital Optics Technology» для экстремальной производительности отражателя
- Встроенная высокоеффективная схема обеспечивает максимальное время работы 40 часов
- Доступны 4 уровня яркости
- Система включает в себя штатив и телескопические ножки
- Максимальная высота подъема до 3,8 м, соответствует требованиям для использования в различных ситуациях
- Встроенный OLED-дисплей показывает уровень яркости, напряжение аккумулятора, время работы и т. д.
- Корпус из аэрокосмического алюминиевого сплава

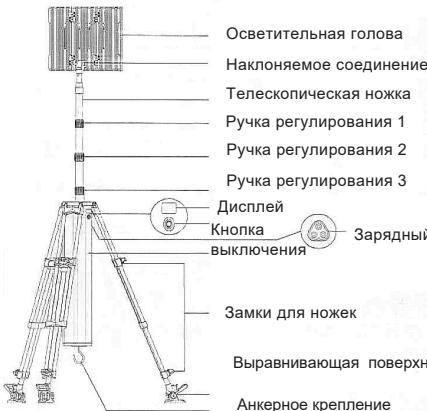

Аксессуары

Зарядный адаптер, высококачественный и портативный нейлоновый мешок, 3 x диффузорные панели


Характеристики

Размеры	0,22м x 1,02м			Высота	Макс.	3,8м
Вес	13кг				Мин.	1,02м
Яркость	Турбо	200W	22000 люмен	Время работы	Турбо	3ч
	Высокий	75W	10000 люмен		Высокий	8ч
	Средний	33W	5500 люмен		Средний	18ч
	Низкий	15W	2000 люмен		Низкий	40ч
Емкость аккумулятора	600W (48 x 18650 (3400mAh))			Напряжение	11.1V	
Время зарядки	8 часов			Защита FLS360	IP66	
Зарядное устройство	AC Вход 100 ~ 240V DC Выход 15V/19A			Защита зарядного устройства	IP67	

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные могут отличаться при использовании в условиях реального времени из-за различных условий окружающей среды.

Открытие FLS360

1. Установите FLS360 по вертикали на ровную поверхность и откройте нейлоновый мешок, как показано на схеме (1).
2. Отрегулируйте светильную голову, которая выполнена из трех панелей. Световые панели являются настраиваемыми (в радиусе 360°), как показано на схеме (2). Угол можно регулировать с помощью наклоняемого соединения, как показано на схеме (3).

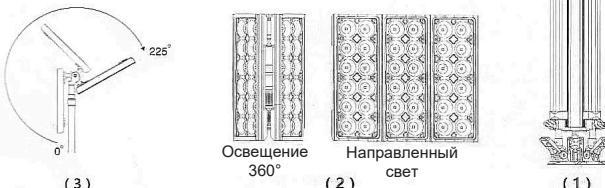


3. Затем, отталкиваясь от необходимости, установите рассеиватели на имеющиеся панели с помощью магнитного крепления.
4. Разверните штатив, на всех концах треноги имеются фиксаторы ножек. Выдвиньте штатив отталкиваясь от необходимости, ослабив защелки ножек в направлении против часовой стрелки, и на желаемой длине, завинтите ножевые замки по часовой стрелке. После разворачивания используйте анкерное крепление, чтобы зафиксировать FLS360 на земле, как показано на схеме (4) и (5).


На конце каждой ноги имеется съемная регулировочная пластина, которая может регулироваться в зависимости от местности. После разборки можно установить треногу на мягкую поверхность (песок, грунт), как показано на схеме (6).

FLS360

Инструкция
пользователя

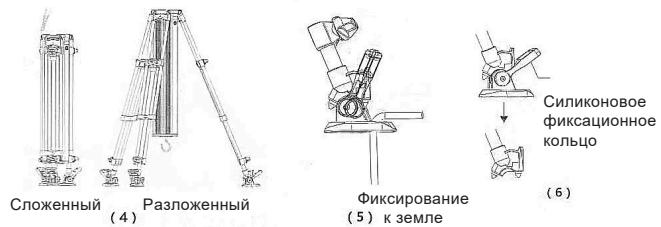

- Силиконовое фиксационное кольцо (6)
5. Отрегулируйте телескопическую ножку. На телескопической ножке имеется 3 ручки регулировки, ослабьте ручку 1 против часовой стрелки, чтобы удлинить ножку и затянуть ручку по часовой стрелке. Чтобы продолжить, ослабьте ручку 2 и ручку 3 последовательно, а затем затяните их.
6. Анкерное крепление находится ниже батарейного отсека. В случае сильного ветра присоедините мешок с песком (или вес не менее 5 кг) к анкерному креплению, чтобы сделать FLS360 более устойчивой.

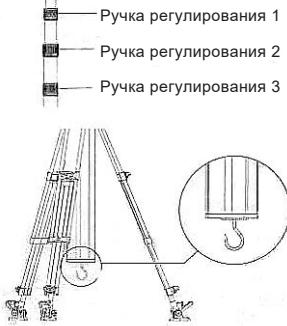

Включение / Выключение

Включение: Когда FLS360 выключена, нажмите переключатель питания, чтобы перейти в режим Низкий. В это время на экране OLED отображается текущий режим и мощность, примерно через 2 секунды он отображает напряжение аккумулятора, время работы и оставшийся уровень питания. Загорится синий индикатор питания. **Выключение:** Когда FLS360 включена, нажмите и удерживайте переключатель питания, чтобы выключить свет. В это время на экране OLED отображается напряжение батареи и оставшийся уровень заряда, и гаснет примерно через 10 секунд. Синий индикатор питания будет медленно мигать.

Предупреждение:

1. Рабочая температура: -20 °C ~ 60 °C, когда температура рабочей среды ниже -20 °C, пожалуйста, поместите ее в рабочую температурную среду на полчаса перед использованием.
2. Когда FLS360 включена, светильная голова будет выделять тепло. Пожалуйста, держитесь на расстоянии не менее 0,5 метра от нее.
3. Когда FLS360 используется в течение длительных времен, не прикасайтесь к светильной голове для избежания получения ожога. После использования FLS360 должна охладиться перед хранением.
4. Избегайте прямого воздействия на глаза.
5. Дети в возрасте до 18 лет должны находиться под наблюдением взрослого при использовании FLS360.

Изменение яркости

FLS360 включается в режиме Низкий, коснитесь переключателя питания, для переключения режимов яркости в циклическом порядке «Низкий - Средний - Высокий - Турбо».

Блокировка / Разблокировка

Когда свет выключен, нажмите и удерживайте переключатель питания более 2 секунд для блокировки, и синий индикатор погаснет. В состоянии блокировки предотвращается случайная активация и потребляется немногим энергии. При включении режима блокировки синий индикатор в переключателе загорится и погаснет через 2 секунды. Чтобы разблокировать, нажмите и удерживайте переключатель питания более 2 секунд.

Зарядка

- Вставьте один конец адаптера переменного тока в зарядный порт, а другой конец - в розетку питания (специальные автомобильные адаптеры не являются обязательными).
- Когда FLS360 выключен во время зарядки, максимальный ток зарядки составляет 10A.
- Когда FLS360 включен во время зарядки, ток зарядки составляет 3A.
- При зарядке через автомобильный адаптер зарядный ток составляет 3A. Во время зарядки режимы Турбо и Высокий недоступны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед зарядкой FLS360 через автомобильный адаптер необходимо запустить автомобиль.

Индикация во время зарядки

	Индикатор	OLED дисплей	
Зарядка	Мигает	Напряжение аккумулятора	Уровень заряда
Полная зарядка	Постоянное свечение	Напряжение аккумулятора	Полный уровень заряда
ОШИБКА	Быстро мигает	ERROR	

Примечание:

1. Когда FLS360 выключен во время зарядки, для зарядки аккумулятора требуется около 8 часов (он может меняться в зависимости от условий окружающей среды и состояния аккумулятора)
2. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор при температуре от 0 °C до 45 °C.

Защита

- Встроенный аккумулятор имеет схему защиты, чтобы предотвратить аккумулятор от перегрузки, чрезмерного разряда, перегрузки по току и короткого замыкания.
- Когда напряжение батареи низкое, FLS360 автоматически снижает мощность, чтобы защитить аккумулятор.
- Если одна световая панель отключилась из-за неисправности в режиме Турбо, FLS360 автоматически понизит свою мощность до Высокого режима; если две световые панели отключены из-за неисправности в режиме Турбо или Высокий, FLS360 автоматически понизит свою мощность до режима Средний.

Хранение

- Отключите FLS360.
- После того, как FLS360 выключен, подождите 10-20 минут и сложите, пока температура осветительной головы не снизится.
- Сложите телескопическую ножку. Удерживая ножки над ручкой регулировки 3, затем ослабьте её, сложите ножки, а затем затяните регулировочную ручку 3. Аналогичным образом отрегулируйте длину других ножек с помощью ручки 2 и ручки 1.
- Сложите осветительную голову. Отрегулируйте осветительную голову на 0 °, как показано на рисунке (3); Отрегулируйте 3 световых панели на 360 °.
- Сложите тринод.
- Поместите его в переносную сумку из нейлона.

Обслуживание

1. Если FLS360 хранится в течение длительного времени, заряжайте его в течение 5 часов раз в полгода.
2. Следите за тем, чтобы осветительная голова была чистой, чтобы это не повлияло на рассеивание тепла световыми панелями и на светопроницаемость диффузора.
3. Регулярно проверяйте наклоняемое соединение между осветительной головой и телескопической ножкой, если оно слишком свободно, используйте гаечный ключ, чтобы завинтить гайку шпинделя.

Меры предосторожности

1. Следите за вашими руками при складывании осветительной головы, телескопической ножки и тринода.
2. После открытия FLS360 хорошо оценивайте среду использования и принимайте меры защиты, чтобы избежать случайного опрокидывания.
3. Поворотное соединение между осветительной головой и телескопической ножкой очень хрупкое, поэтому при транспортировке избегайте ударов, скачков и других тяжелых физических воздействий.
4. Блокируйте FLS360, долгим нажатием на переключатель, прежде чем хранить его во избежание случайной активации.
5. FLS360 можно использовать в дождливую погоду.
6. Не погружайте деталь аккумуляторного отсека в воду.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену через местного дистрибутора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 60 месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей. Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:

1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания.

Для получения новейшей информации о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес info@nitecore-ua.com

В случае любых изменений в данном товаре (технические характеристики, гарантийные условия и др.) информационное преимущество имеет сайт www.nitecore-ua.com.

SYSMAX Ind.
NITECORE - UKRAINE



Официальный сайт: www.nitecore-ua.com

Вконтакте: www.vk.com/nitecore_ukraine

Facebook: www.facebook.com/NitecoreUkraineOfficial